

TRIPP LITE SERIES

Fiber Splice Horizontal Closure

Models:
N600H-0072-3

Español 33

Français 65



Powering Business Worldwide

1. Closure Assembly

1.1 Open the Closure

Using a flat-head tool, pry open the buckles of the closure (Figure 1-1).



Figure 1-1: Open the buckle of the closure

1. Closure Assembly

1.2 Install the Uncut Cable

- 1 Turn around the limiting button to turn over all the splicing trays from the bottom (Figure 1-2).

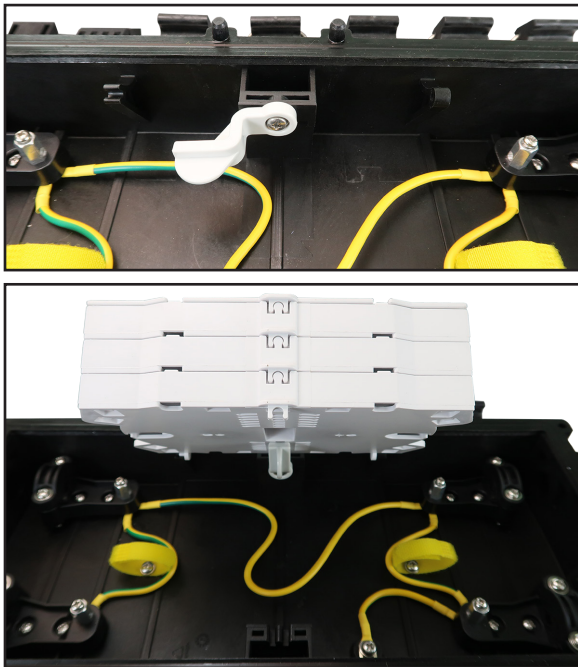


Figure 1-2: Turn over all the trays

1. Closure Assembly

- 2 Remove the nut component from the pass-through cable entry (Figure 1-3).

Note: The cable entry is suitable for uncut cable or branching cable.

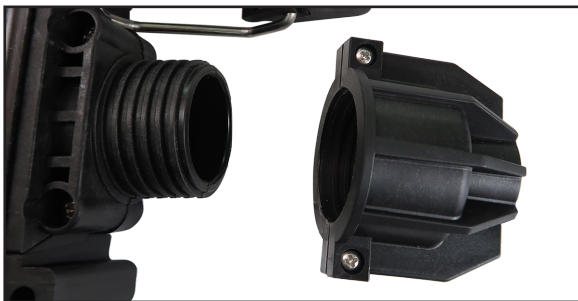


Figure 1-3: Remove the nut component

- 3 Loosen the two screws of the nut component, then open the nut component (Figure 1-4).

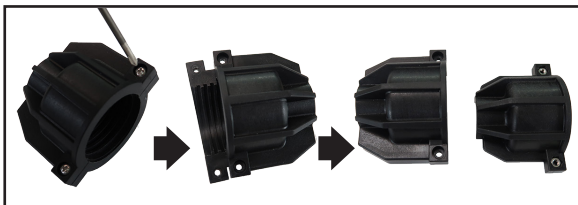


Figure 1-4: Open the nut component

1. Closure Assembly

- 4 Loosen the four screws of the wedge (Figure 1-5).

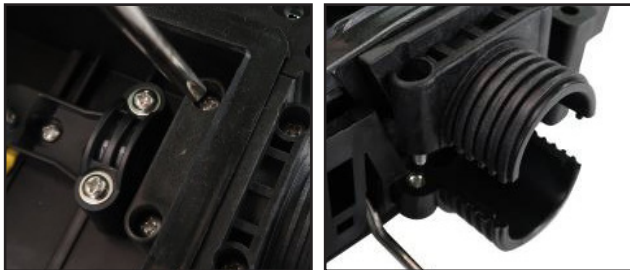


Figure 1-5: Loosen the screws

- 5 Cut open the circular sealing ring in a horizontal direction (Figure 1-6).



Figure 1-6: Cut open the sealing ring

1. Closure Assembly

- 6 Loosen the two screws to remove the upper press clamping (Figure 1-7).



Figure 1-7: Remove the upper clamping

- 7 Remove the upper and lower hinges if using a cable with a larger diameter (Figure 1-8).

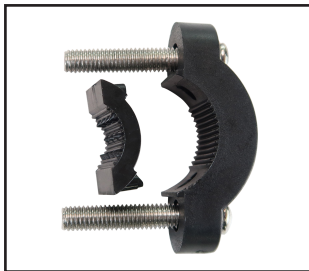
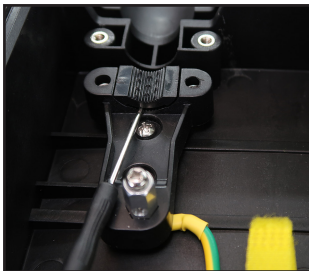


Figure 1-8: Remove upper and lower hinge for large diameter cable

1. Closure Assembly

- 8 Strip the sheath of the uncut cable for a suitable length ≥ 4 ft. (1.2 m) (Figure 1-9).

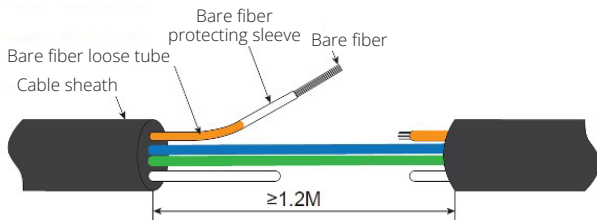


Figure 1-9: Strip the uncut cable

- 9 Cut the strength member of the cable from the stripped cable sheath to 2.4 in. (60 mm) to fix the cable (Figure 1-10).


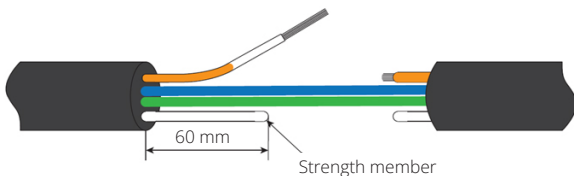


Figure 1-10: Cut the strength member

1. Closure Assembly

- 10 Run the cable through the hole: Insert the strength member, then secure the strength member with the screw (Figure 1-11).

Note: To enhance cable surface friction, use sandpaper.

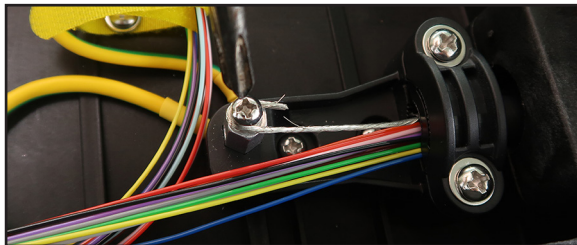

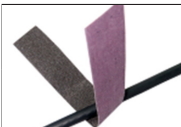
	Description	Sandpaper
	Quantity	1 Pc.

Figure 1-11: Secure the strength member

1. Closure Assembly

- 11 Secure the upper press clamping (Figure 1-12).

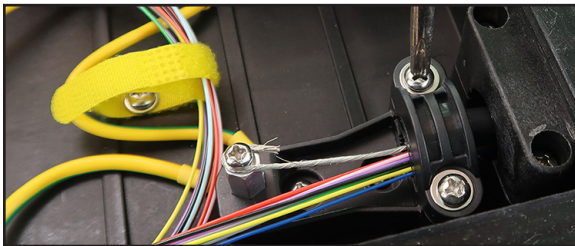


Figure 1-12: Secure the upper press clamping

- 12 Secure the wedge (Figure 1-13).

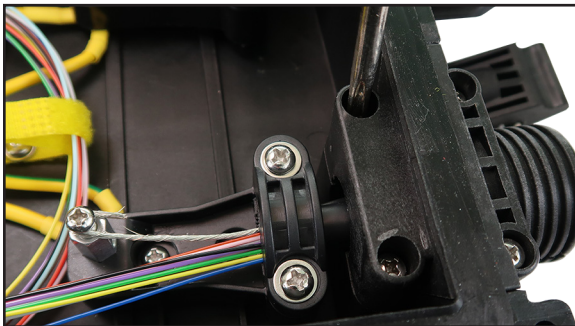


Figure 1-13: Secure the wedge

1. Closure Assembly

- 13 Store the loose tube in the bottom case (Figure 1-14).



Figure 1-14: Store the loose tube

- 14 Manage cable with the magic band tie (Figure 1-15).

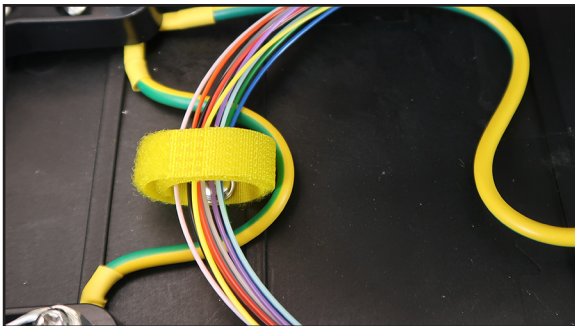


Figure 1-15: Manage cable with magic band tie

1. Closure Assembly

- 15 Install the pass-through cable on the other side (Figure 1-16).



Figure 1-16: Install the pass-through cable on the other side

1. Closure Assembly

- 16 Using a pair of scissors or other cutting tool, cut a small hole into the grommet (Figure 1-17).

Note: To enhance cable entry sealing, apply silicon oil into the grommet.





	Description	Silicon Oil
	Quantity	1 Pc.
	Description	Ø8-Ø14 Single Hole Grommet
	Quantity	4 Pcs.
	Description	Ø14-Ø18 Single Hole Grommet
	Quantity	4 Pcs.

Figure 1-17: Cut small hole into grommet

1. Closure Assembly

- 17 Run the pass-through cable through the single hole grommet, squeeze component, and nut component (Figure 1-18).

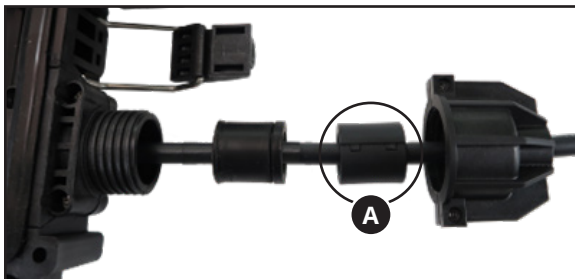

	Description	Squeeze Component
	Quantity	4 Pcs.

Figure 1-18: Run pass-through cable

1. Closure Assembly

- 18 Install the screws of the nut component and fasten the screws (Figure 1-19).



Figure 1-19: Fasten the screws

- 19 Push and screw all the components for the pass-through cable inward (Figure 1-20).

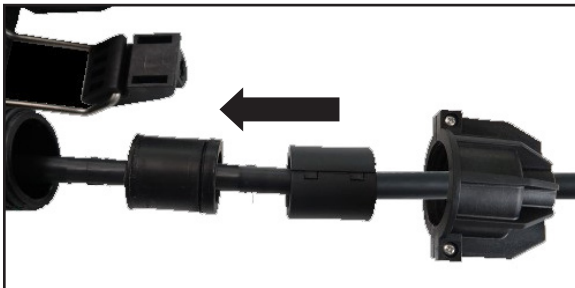


Figure 1-20: Install all the components

1. Closure Assembly

- 20 For the unused pass-through cable hole, use a single-hole grommet to seal the cable entry (Figure 1-21).

Note: If a single-hole grommet does not provide a seal, a choke plug should be inserted into this hole.



	Description	Choke Plug (Ø12.5 mm)
	Quantity	6 Pcs.

Figure 1-21: Seal the unused pass-through cable hole

1. Closure Assembly

1.3 Install the Branching Cable

- 1 Turn over the splice tray and remove the nut for the branching cable from the cable hole (Figure 1-22).

Note: The cable entry is only suitable for branching cable.



Figure 1-22: Remove the nut

- 2 Loosen the two screws to remove the upper press clamping (Figure 1-23).



Figure 1-23: Remove the press clamping

1. Closure Assembly

- 3 Strip the branching cable to a suitable length of ≥ 4 ft. (1.2 m) (Figure 1-24).

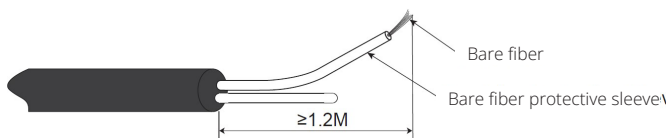


Figure 1-24: Strip the branching cable

- 4 Cut the strength member of the cable from the stripped cable sheath 2.4 in. (60 mm) to fix the cable (Figure 1-25).

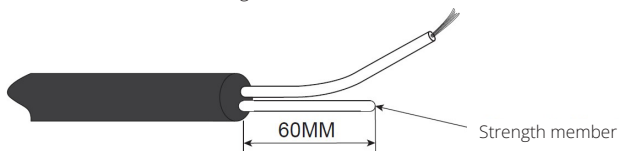


Figure 1-25: Strength member

1. Closure Assembly

- 5 Attach the branching cable into the hole: insert the strength member, then secure the strength member with the screw (Figure 1-26).

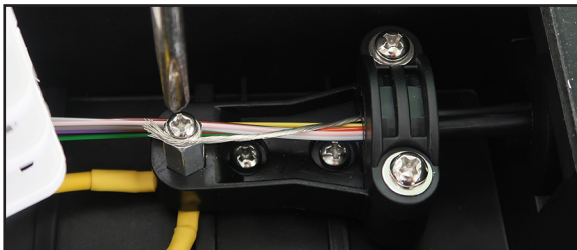


Figure 1-26: Attach the strength member

- 6 Secure the upper press clamping (Figure 1-27).

Note: When bare fiber cable is used, an EVA tube should be applied to protect the bare fiber and insulation tape should be used to wrap the EVA tube and cable.



Description

Insulation Tape

Quantity

1 Roll

Figure 1-27: Secure the press clamping

1. Closure Assembly

- 7 Store and manage the cable (as shown in steps 17 and 18 in section 1.2 **Install the Uncut Cable**), then push and screw all the components for the branching cable inward (Figure 1-28).

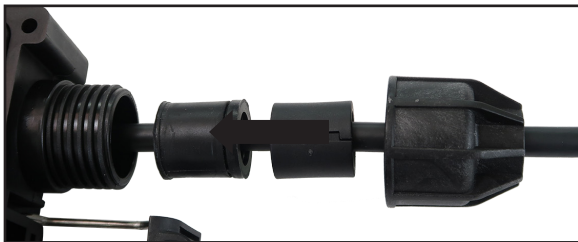


Figure 1-28: Push all the components

- 8 For the unused branching cable hole, loosen the nut, then insert the sealing plug, squeeze component and the nut. Screw the nut inward to seal the hole (Figure 1-29).



Figure 1-29: Seal the unused branching cable hole

1. Closure Assembly

1.4 Splice and Store the Fiber

- 1 Cut the loose tube with a loose tube stripper. Pull out the loose tube, then clean the bare fiber with cleaning paper (Figure 1-30).




Description	Clean Paper
Quantity	1 Pc

Figure 1-30: Strip the fiber

1. Closure Assembly

- 2 Insert the bare fiber into the EVA tube, then secure the EVA tube and fiber in the splice tray with a tie (Figure 1-31).

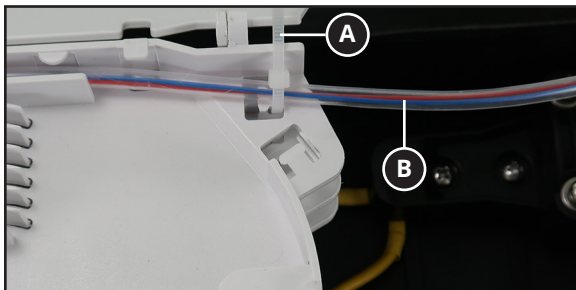


A 	Description	Nylon Cable Tie
	Quantity	20 Pcs. (use as required)
B 	Description	EVA Tube
	Quantity	1 Roll

Figure 1-31: Secure the EVA tube and fiber

1. Closure Assembly

- 3 Coil the bare fiber in the splicing tray (Figure 1-32).

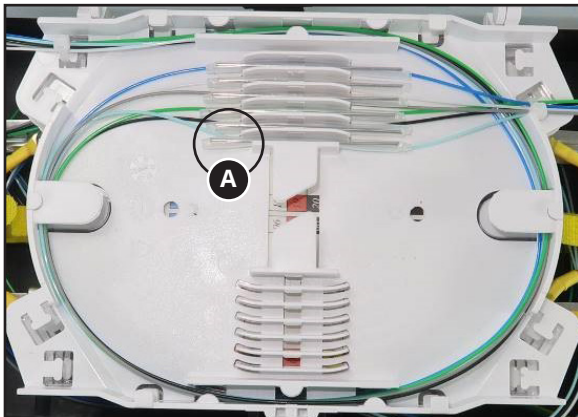

A 	Description	Single Splicing Protective Tube
	Quantity	72 Pcs.

Figure 1-32: Coil the bare fiber

1. Closure Assembly

- 4 Close the cover of the splicing tray and secure it with the bondage belt (Figure 1-33).

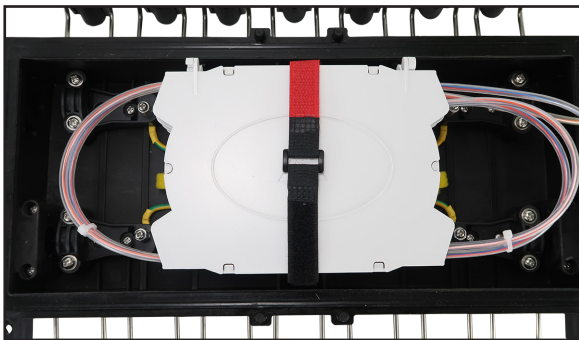


Figure 1-33: Close the splicing tray cover

1. Closure Assembly

1.5 Close the Closure

- 1 Put the cover on the bottom case. Take note of the direction of the cover. Close the buckles that connect the cover and the bottom case according to the sequence shown in Figure 1-34.


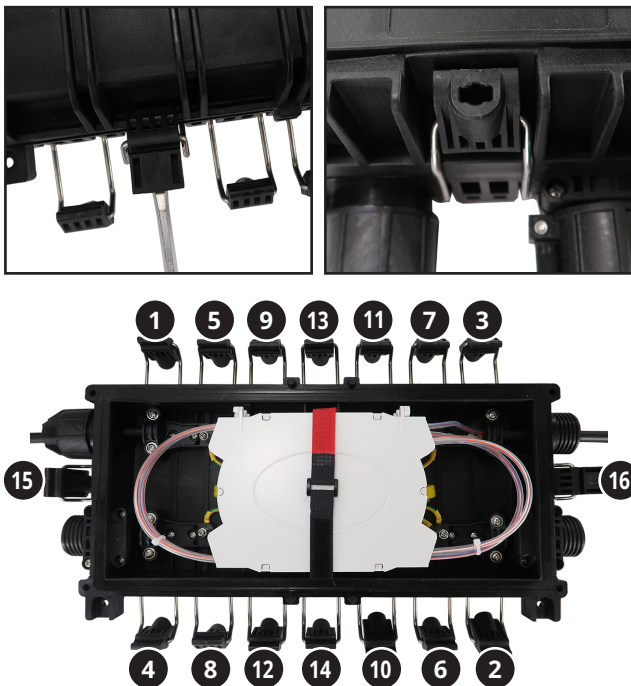


Figure 1-34: Close the buckles

2. Closure Installation

2.1 Aerial Installation (Default Installation Configuration)

The aerial installation accessory is shown in Figure 2-1.

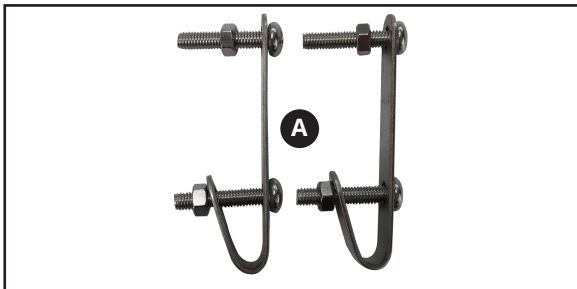

A	Description	Aerial Mounting Hardware
	Quantity	1 Set

Figure 2-1: Aerial installation accessory

- 1 Fix the aerial clasps into the slots at the edge of the bottom base (Figure 2-2).



Figure 2-2: Install the clasps

2. Closure Installation

- 2 Mount the closure to the wire and fasten the bolts (Figure 2-3).



Figure 2-3: Mount the closure to the wire

2. Closure Installation

2.2 Wall Installation (Optional)

The wall-mounting accessory is shown in Figure 2-4.

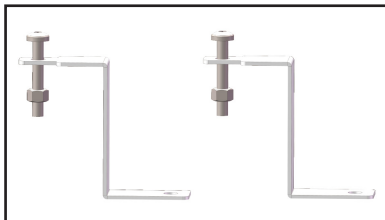


Figure 2-4: Wall-mounting accessory

- 1 Drill two holes in the wall using a percussion drill (Figure 2-5).

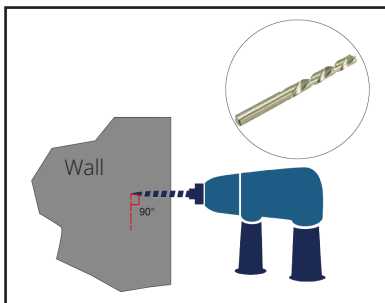


Figure 2-5: Drill holes in the wall

2. Closure Installation

- 2 Position the two holes 14 in. (360 mm) apart (Figure 2-6).



Figure 2-6: Position of the holes

- 3 Hammer the expansion bolt completely into the drilled holes. Rotate the bolt clockwise to make the expansion sleeve wholly expanded, then rotate the nut counterclockwise and remove the spring washer, flat washer and nut (Figure 2-7).

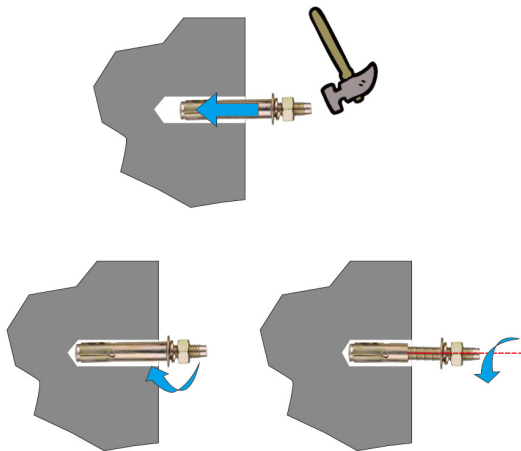


Figure 2-7: Install the expansion bolt

2. Closure Installation

- 4 Fix the wall-mounted clasps into the slots at the edge of the bottom base (Figure 2-8).



Figure 2-8: Install the clasps

- 5 Put the closure with the wall-mounted clasps onto the wall (Figure 2-9).



Figure 2-9: Put the closure onto wall

3. Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit **Triplite.Eaton.com/support/product-returns** before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-04-061 /
93-47BC_RevA
January 2024



9347BC

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.

Cierre Horizontal del Empalme de Fibra

Modelos:
N600H-0072-3

English 1
Français 65



1. Ensamble del Cierre

1.1 Abra el cierre

Con una herramienta de cabeza plana, haga palanca para abrir los broches del cierre (Figura 1-1).



Figura 1-1: Abrir el broche del cierre

1. Ensamble del Cierre

1.2 Instale el cable sin cortar

- 1 Gire el botón limitador para voltear todas las bandejas de empalme desde la parte inferior (Figura 1-2).

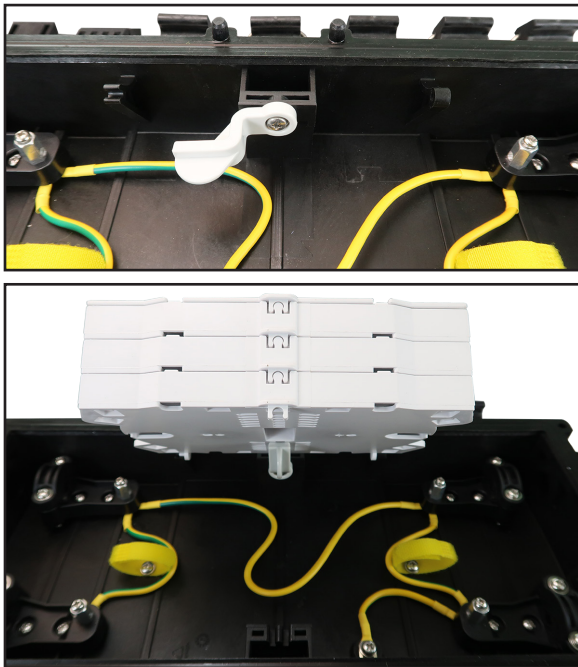


Figura 1-2: Voltear todas las bandejas

1. Ensamble del Cierre

- 2 Retire el componente de tuerca de la entrada del cable de paso (Figura 1-3).

Nota: La entrada del cable es adecuada para cables sin cortar o cables de derivación.

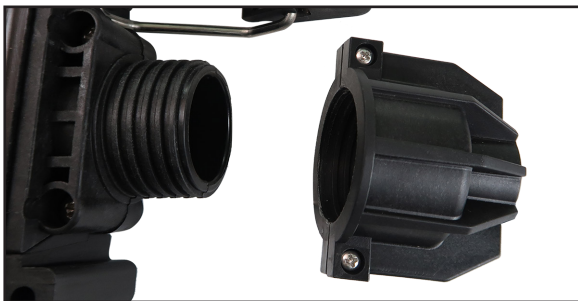


Figura 1-3: Retirar el componente de la tuerca

- 3 Afloje los dos tornillos del componente de la tuerca y ábralo (Figura 1-4).

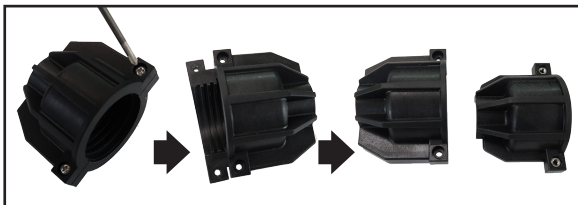


Figura 1-4: Abrir el componente de la tuerca

1. Ensamble del Cierre

- 4 Afloje los cuatro tornillos de la cuña (Figura 1-5).

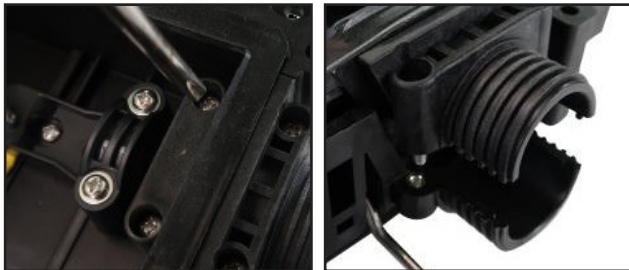


Figura 1-5: Aflojar los tornillos

- 5 Corte la junta de sellado circular en sentido horizontal (Figura 1-6).



Figura 1-6: Cortar la junta de sellado

1. Ensamble del Cierre

- 6 Afloje los dos tornillos para retirar el dispositivo de sujeción superior (Figura 1-7).



Figura 1-7: Retirar el dispositivo de sujeción superior

- 7 Retire las bisagras superior e inferior si utiliza un cable de mayor diámetro (Figura 1-8).

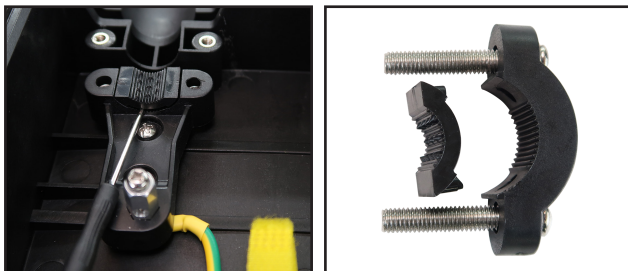


Figura 1-8: Retirar las bisagras superior e inferior para cables de mayor diámetro

1. Ensamble del Cierre

- 8 Retire el revestimiento del cable sin cortar para obtener una longitud adecuada 1.2 m (≥ 4 pies) (Figura 1-9).

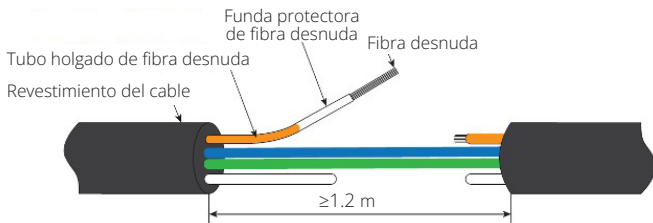


Figura 1-9: Retirar el revestimiento del cable sin cortar

- 9 Corte el elemento de refuerzo del cable desde el revestimiento pelado hasta 60 mm (2.4 pulg.) para fijar el cable (Figura 1-10).


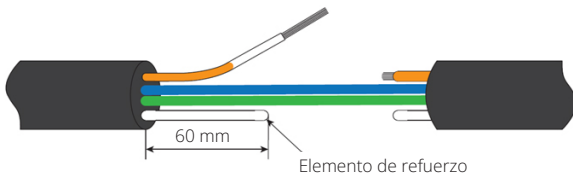


Figura 1-10: Cortar el elemento de refuerzo

1. Ensamble del Cierre

- 10 Pase el cable a través del agujero: Inserte el elemento de refuerzo y luego asegúrelo con el tornillo (Figura 1-11).

Nota: Para mejorar la fricción de la superficie del cable, utilice papel de lija.

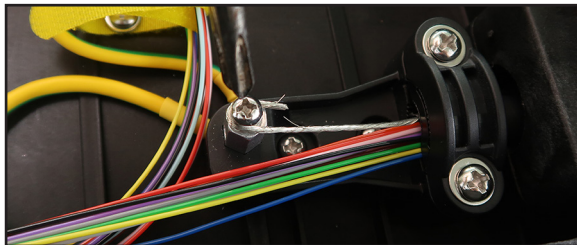

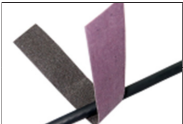
	Descripción	Papel de lija
	Cantidad	1 unidad

Figura 1-11: Fijar el elemento de refuerzo

1. Ensamble del Cierre

- 11 Asegure el dispositivo de sujeción superior (Figura 1-12).

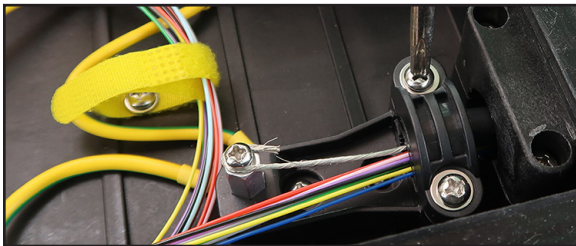


Figura 1-12: Asegurar el dispositivo de sujeción superior

- 12 Fije la cuña (Figura 1-13).

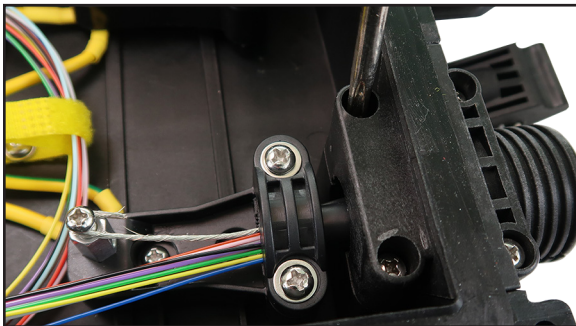


Figura 1-13: Fijar la cuña

1. Ensamble del Cierre

- 13 Guarde el tubo holgado en la carcasa inferior (Figura 1-14).



Figura 1-14: Guarde el tubo holgado

- 14 Administre el cable con la brida mágica (Figura 1-15).

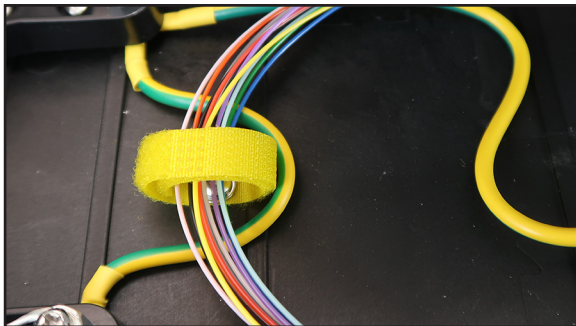


Figura 1-15: Administrar el cable con la brida mágica

1. Ensamble del Cierre

- 15 Instale el cable de paso en el otro extremo (Figura 1-16).




Figura 1-16: Instalar el cable de paso en el otro extremo.

1. Ensamble del Cierre

- 16 Con unas tijeras u otra herramienta de corte, haga un pequeño orificio en el pasacables (Figura 1-17).

Nota: Para mejorar el sellado de la entrada del cable, aplique aceite de silicona en el pasacables.




	Descripción	Aceite de silicona
	Cantidad	1 unidad

	Descripción	Pasacables de un solo orificio de Ø8 a Ø14
	Cantidad	4 unidades
	Descripción	Pasacables de un solo orificio de Ø8 a Ø14
	Cantidad	4 unidades

Figura 1-17: Cortar un pequeño orificio en el pasacables

1. Ensamble del Cierre

- 17 Pase el cable de paso a través del pasacables de un solo orificio, el componente de compresión y el componente de tuerca (Figura 1-18)

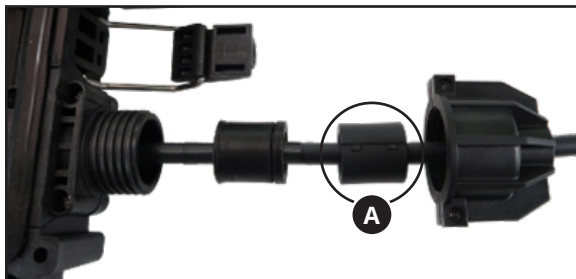

	Descripción	Componente de compresión
	Cantidad	4 unidades

Figura 1-18: Pasar el cable de paso

1. Ensamble del Cierre

- 18 Instale los tornillos del componente de tuerca y ajústelos con los tornillos (Figura 1-19).



Figura 1-19: Ajustar los tornillos

- 19 Empuje y atornille todos los componentes del cable de paso hacia adentro (Figura 1-20).

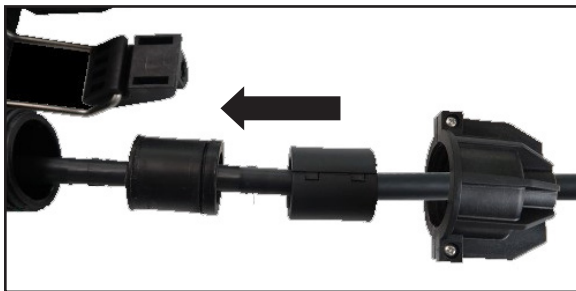


Figura 1-20: Instalar todos los componentes

1. Ensamble del Cierre

- 20 Para el orificio no utilizado del cable de paso, use un pasacables de un solo agujero para sellar la entrada del cable (Figura 1-21).

Nota: Si un pasacables de un solo orificio no proporciona un sellado adecuado, se debe insertar un tapón de estrangulamiento en este agujero.



	Descripción	Tapón de estrangulamiento (Ø12.5 mm)
	Cantidad	6 unidades

Figura 1-21: Sellar el orificio del cable de paso no utilizado

1. Ensamble del Cierre

1.3 Instale el cable de derivación

- 1 Gire la bandeja de empalme y retire la tuerca del cable de derivación del orificio del cable (Figura 1-22).

Nota: La entrada de cable solo es adecuada para el cable de derivación.



Figura 1-22: Retirar la tuerca

- 2 Afloje los dos tornillos para retirar el dispositivo de sujeción superior (Figura 1-23).



Figura 1-23: Retirar el dispositivo de sujeción

1. Ensamble del Cierre

- 3 Pele el cable de derivación a una longitud adecuada de 1.2 metros (≥ 4 pies) (Figura 1-24).

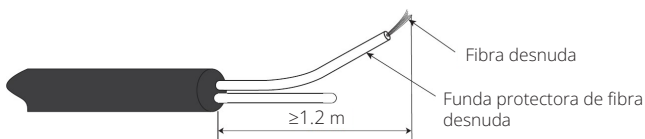


Figura 1-24: Retirar la cubierta del cable de derivación

- 4 Corte el elemento de refuerzo del cable desde la funda pelada a 60 mm (2.4 pulg.) para fijar el cable (Figura 1-25).

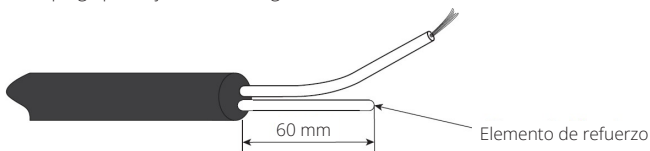


Figura 1-25: Elemento de refuerzo

1. Ensamble del Cierre

- 5 Fije el cable de derivación en el orificio: inserte el elemento de refuerzo y fíjelo con el tornillo (Figura 1-26).

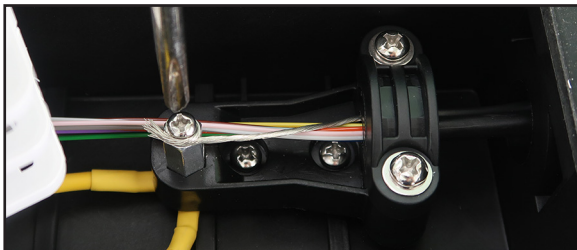


Figura 1-26: Fijar el elemento de refuerzo

- 6 Asegure el dispositivo de sujeción superior (Figura 1-27).

Nota: Cuando se utiliza un cable de fibra desnuda, se debe aplicar un tubo de EVA para proteger la fibra desnuda y se debe utilizar cinta de aislamiento para envolver el tubo de EVA y el cable.



Descripción	Cinta aislante
Cantidad	1 rollo

Figura 1-27: Asegurar el dispositivo de sujeción

1. Ensamble del Cierre

- 7 Guarde y administre el cable (como se muestra en los pasos 17 y 18 de la sección **1.2 Instalar el cable sin cortar**), luego empuje y atornille todos los componentes del cable de derivación hacia adentro (Figura 1-28).

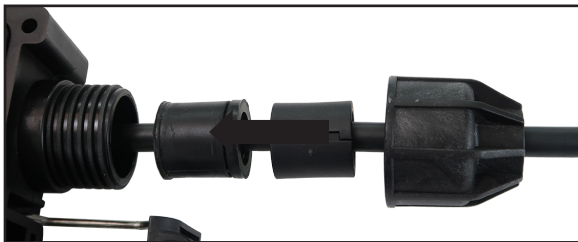


Figura 1-28: Empujar todos los componentes

- 8 Para el orificio no utilizado del cable de derivación, afloje la tuerca, luego inserte el tapón de sellado, el componente de compresión y la tuerca. Enrosque la tuerca hacia dentro para sellar el orificio (Figura 1-29).



Figura 1-29: Sellar el orificio del cable de derivación no utilizado

1. Ensamble del Cierre

1.4 Empalmar y guardar la fibra

- 1 Corte el tubo holgado con un separador de tubos holgados. Retire el tubo holgado y limpie la fibra desnuda con papel de limpieza (Figura 1-30).




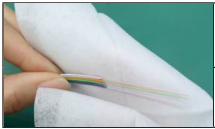
 A photograph showing a person's hand holding a white, textured cleaning wipe. The wipe is being used to clean the exposed fiber end of a cable. The background is a solid green color.	Descripción	Papel de limpieza
	Cantidad	1 unidad

Figura 1-30: Separar la fibra

1. Ensamble del Cierre

- 2 Introdúzca la fibra desnuda en el tubo de EVA y, a continuación, fije el tubo de EVA y la fibra en la bandeja de empalme con una brida (Figura 1-31).

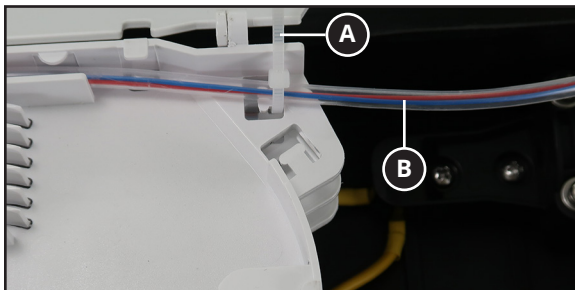


A 	Descripción	Brida de Nylon
	Cantidad	20 unidades (utilizar según sea necesario)
B 	Descripción	Tubo de EVA
	Cantidad	1 Rollo

Figura 1-31: Fijar el tubo de EVA y la fibra

1. Ensamble del Cierre

- 3 Enrolle la fibra desnuda en la bandeja de empalme (Figura 1-32).

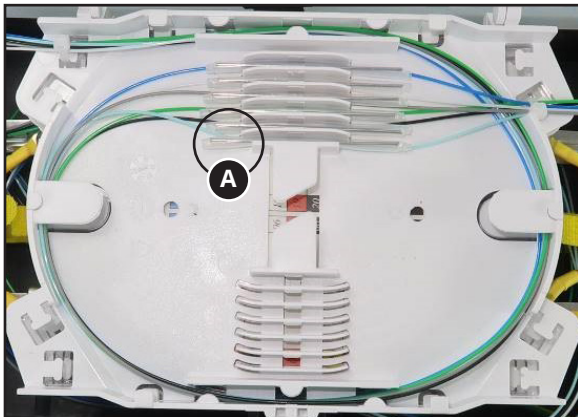

A 	Descripción	Tubo protector de empalme simple
	Cantidad	72 unidades

Figura 1-32: Enrollar la fibra desnuda

1. Ensamble del Cierre

- 4 Cierre la tapa de la bandeja de empalme y asegúrela con la correa de sujeción (Figura 1-33).

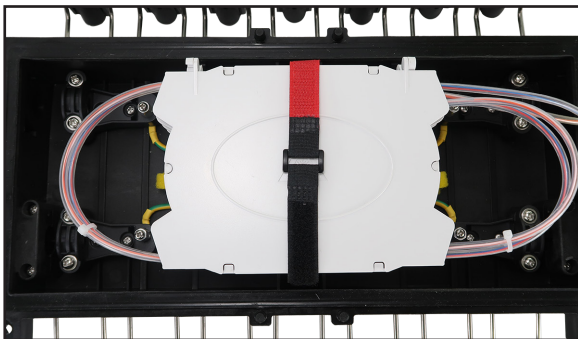


Figura 1-33: Cerrar la tapa de la bandeja de empalme

1. Ensamble del Cierre

1.5 Cierre del Cierre

- 1 Coloque la tapa en la base inferior. Preste atención a la dirección de la cubierta. Cierre los broches que unen la cubierta y la base inferior según la secuencia mostrada en la Figura 1-34.

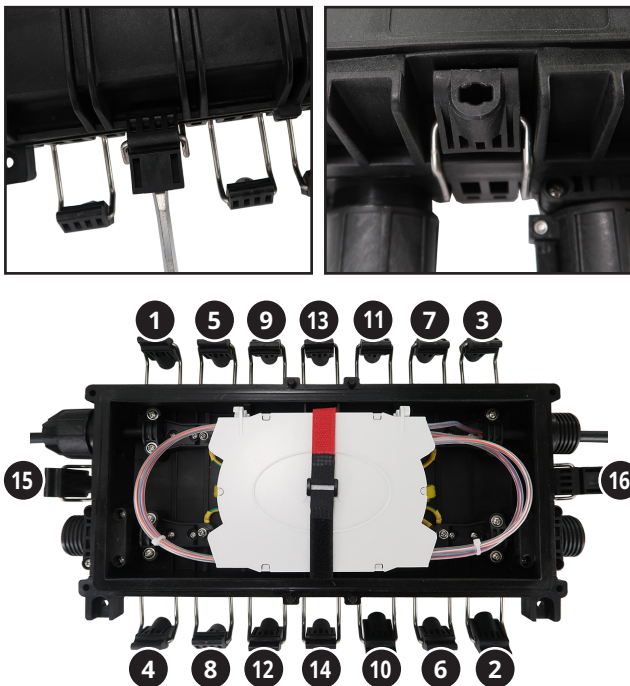


Figura 1-34: Cerrar los broches

2. Instalación del Cierre

2.1 Instalación aérea (Configuración Predeterminada de Instalación)

El accesorio de instalación aérea se muestra en la Figura 2-1.



A	Descripción	Accesorio de Instalación Aérea
	Cantidad	1 juego

Figura 2-1: Accesorio de instalación aérea

- 1 Fije los ganchos aéreos en las ranuras del borde de la base inferior (Figura 2-2).



Figura 2-2: Instalación de los ganchos

2. Instalación del cierre

- 2 Instale el cierre en el cable y apriete los pernos (Figura 2-3).



Figura 2-3: Instalación del cierre en el cable

2. Instalación del cierre

2.2 Instalación en pared (opcional)

El accesorio de montaje en pared se muestra en la Figura 2-4.

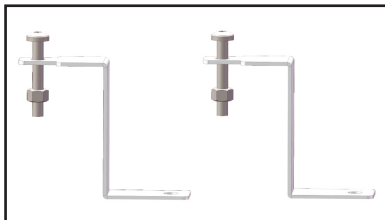


Figura 2-4: Accesorio de montaje en pared

- 1 Perfore dos agujeros en la pared con un taladro de percusión (Figura 2-5).

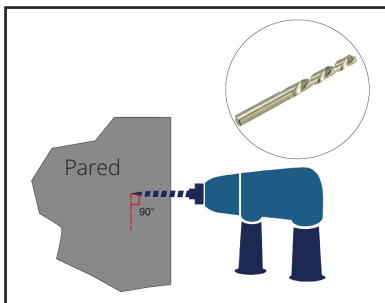


Figura 2-5: Perforación de orificios en la pared

2. Instalación del cierre

- 2 Coloque los dos orificios a una distancia de 360 mm (14 pulg.) (Figura 2-6).



Figura 2-6: Posición de los orificios

- 3 Con un martillo, introduzca completamente el perno de expansión en los orificios taladrados. Gire el perno en el sentido de las manecillas del reloj para que el manguito de expansión se expanda totalmente, luego gire la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire la arandela elástica, la arandela plana y la tuerca (Figura 2-7).

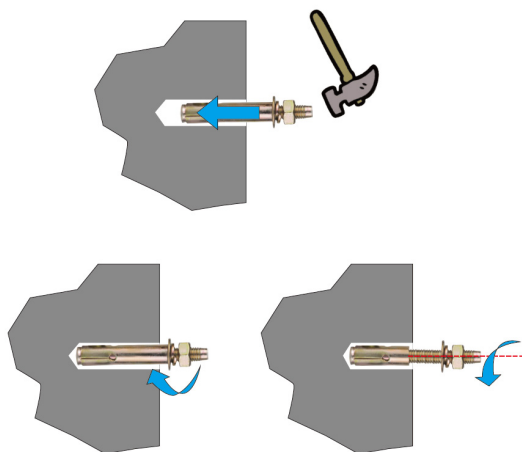


Figura 2-7: Instalación del perno de expansión

2. Instalación del cierre

- 4 Fije los ganchos de instalación en la pared en las ranuras del borde de la base inferior (Figura 2-8).



Figura 2-8: Instalación de los ganchos

- 5 Coloque el cierre con los ganchos de instalación en la pared sobre la pared (Figura 2-9).



Figura 2-9: Colocación del cierre en la pared

3. Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación n° 23-04-061 /
93-47BC_RevA
Enero 2024



9347BC

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas registradas
pertenecen a sus respectivos
propietarios.

**Fermeture horizontale
d'épissure de fibre**

Modèles :
N600H-0072-3

English 1
Español 33



Powering Business Worldwide

1. Assemblage de la fermeture

1.1 Ouvrir la fermeture

À l'aide d'un outil à tête plate, ouvrir les boucles de la fermeture (figure 1-1).



Figure 1-1 : Ouvrir la boucle de la fermeture

1. Assemblage de la fermeture

1.2 Installer le câble non coupé

- 1 Retourner le bouton de limitation pour retourner tous les plateaux d'épissure par le bas (figure 1-2).

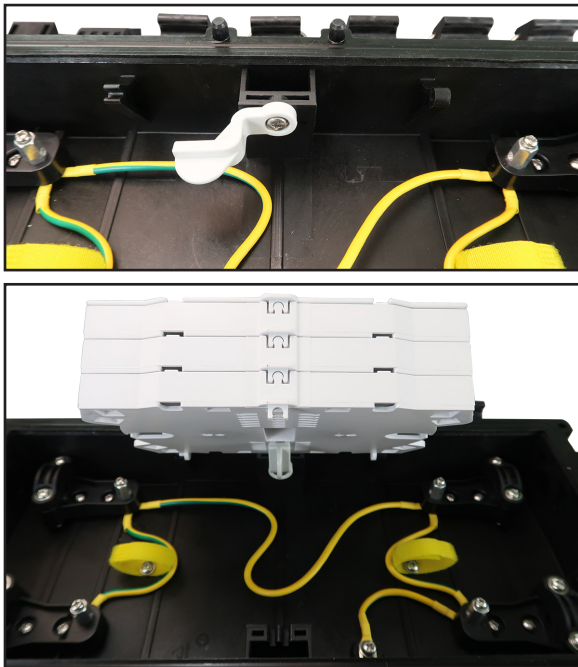


Figure 1-2 : Retourner tous les plateaux

1. Assemblage de la fermeture

- 2 Retirer l'écrou de l'entrée du passe-câble (figure 1-3).

Remarque : L'entrée du câble est adaptée aux câbles non coupés ou aux câbles de dérivation.

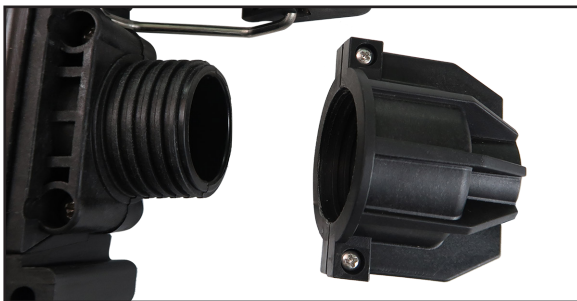


Figure 1-3 : Retirer l'écrou

- 3 Desserrer les deux vis de l'écrou, puis ouvrir l'écrou (figure 1-4).

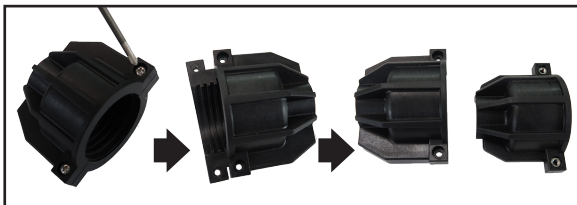


Figure 1-4 : Ouvrir l'écrou

1. Assemblage de la fermeture

- 4 Desserrer les quatre vis du coin (figure 1-5).

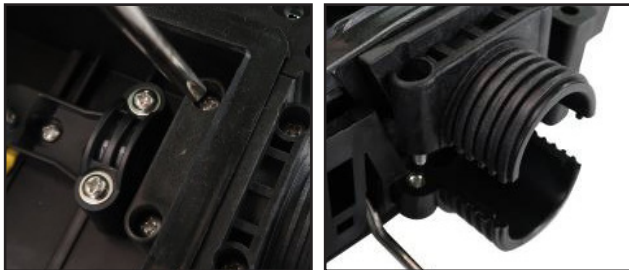


Figure 1-5 : Desserrer les vis

- 5 Découper la bague d'étanchéité circulaire dans le sens horizontal (figure 1-6).



Figure 1-6 : Découper la bague d'étanchéité

1. Assemblage de la fermeture

- 6 Desserrer les deux vis pour retirer le serrage supérieur de la presse (figure 1-7).



Figure 1-7 : Retirer le dispositif de serrage supérieur

- 7 Retirer les charnières supérieures et inférieures en cas d'utilisation d'un câble de plus grand diamètre (figure 1-8).

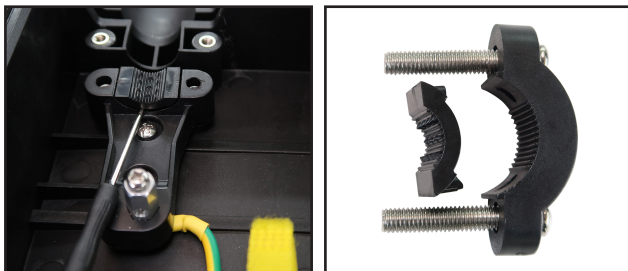


Figure 1-8 : Retirer les charnières supérieures et inférieures pour les câbles de grand diamètre

1. Assemblage de la fermeture

- 8 Dénuder la gaine du câble non coupé sur une longueur appropriée ≥ 4 pi (1,2 m) (figure 1-9).

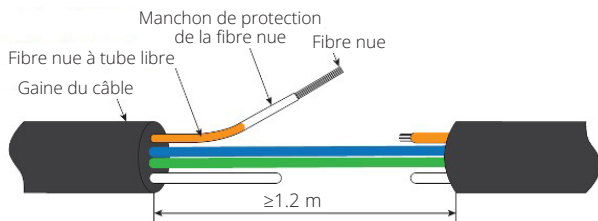


Figure 1-9 : Dénuder le câble non coupé

- 9 Couper la membrure de force du câble à partir de la gaine dénudée jusqu'à 2,4 po. (60 mm) pour fixer le câble (figure 1-10).


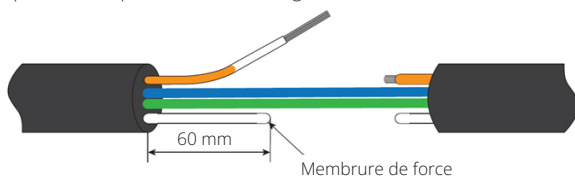


Figure 1-10 : Couper la membrure de force

1. Assemblage de la fermeture

- 10 Faire passer le câble par le trou : insérer la membrure de force, puis fixer la membrure de force à l'aide de la vis (figure 1-11).

Remarque : Pour améliorer le frottement de la surface du câble, utiliser du papier de verre.

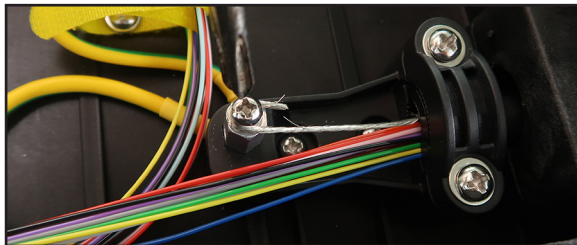

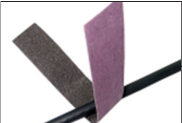
	Description	Papier de verre
	Quantité	1 pièce

Figure 1-11 : Fixer la membrure de force

1. Assemblage de la fermeture

- 11 Fixer le serrage supérieur de la presse (figure 1-12).

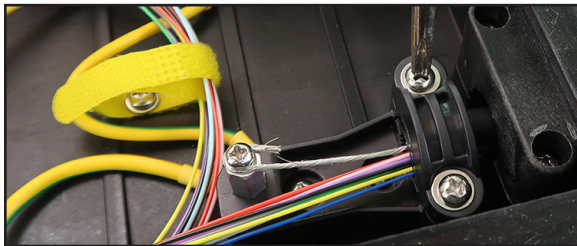


Figure 1-12 : Fixer le serrage supérieur de la presse

- 12 Fixer le coin (figure 1-13).

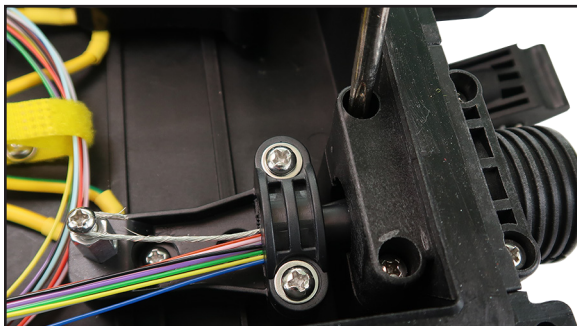


Figure 1-13 : Fixer le coin

1. Assemblage de la fermeture

- 13 Entreposer le tube libre dans le boîtier inférieur (figure 1-14).



Figure 1-14 : Entreposer le tube libre

- 14 Gérer le câble à l'aide de l'attache magique (figure 1-15).

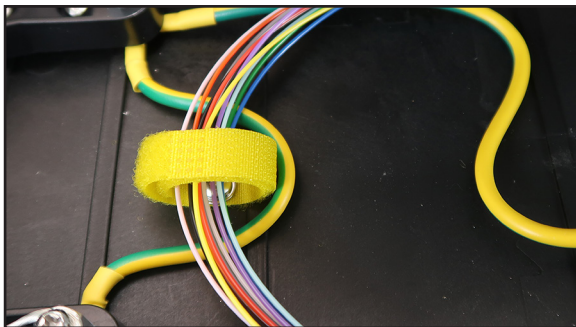


Figure 1-15 : Gérer le câble à l'aide de l'attache magique

1. Assemblage de la fermeture

- 15 Installer le passe-câble de l'autre côté (figure 1-16).



Figure 1-16 : Installer le passe-câble de l'autre côté

1. Assemblage de la fermeture

- 16 À l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un autre outil de coupe, découper un petit trou dans le passe-fil (figure 1-17).

Remarque : Pour améliorer l'étanchéité de l'entrée du câble, appliquer de l'huile de silicone dans le passe-fil.




	Description	Huile de silicone
	Quantité	1 pièce
	Description	Ø8-Ø14 Passe-fil à trou simple
	Quantité	4 pièces
	Description	Ø14-Ø18 Passe-fil à trou simple
	Quantité	4 pièces

Figure 1-17 : Découper un petit trou dans le passe-fil

1. Assemblage de la fermeture

- 17 Faire passer le câble passe-fil par le passe-fil à trou simple, le composant de compression et de l'écrou (figure 1-18).

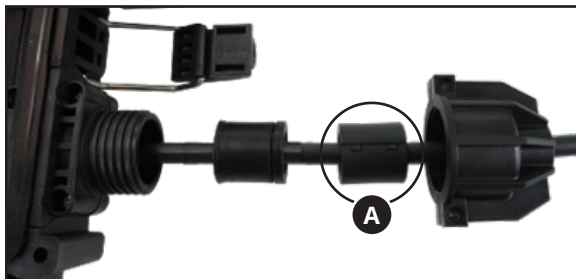

	Description	Composant de compression
	Quantité	4 pièces

Figure 1-18 : Faire passer le passe-câble

1. Assemblage de la fermeture

- 18 Installer les vis de l'écrou et fixer les vis (figure 1-19).



Figure 1-19 : Fixer les vis

- 19 Pousser et visser tous les composants du passe-câble vers l'intérieur (figure 1-20).

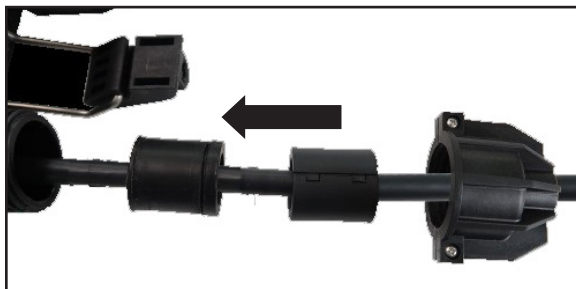


Figure 1-20 : Installer tous les composants

1. Assemblage de la fermeture

- 20 Pour le trou du passe-câble non utilisé, utiliser un passe-câble à trou simple pour sceller l'entrée du câble (figure 1-21).

Remarque : Si un passe-fil à trou simple n'assure pas l'étanchéité, un bouchon d'étanchéité doit être inséré dans ce trou.



	Description	Bouchon d'étanchéité (Ø12,5 mm) (1/2 po)
	Quantité	6 pièces

Figure 1-21 : Obturer le trou du passe-câble non utilisé

1. Assemblage de la fermeture

1.3 Installer le câble de dérivation

- 1 Retourner le plateau d'épissure et retirez l'écrou du câble de dérivation du trou du câble (figure 1-22).

Remarque : L'entrée de câble ne convient qu'aux câbles de dérivation.



Figure 1-22 : Retirer l'écrou

- 2 Desserrer les deux vis pour retirer le dispositif de serrage supérieur de la presse (figure 1-23).



Figure 1-23 : Retirer le dispositif de serrage de la presse

1. Assemblage de la fermeture

- 3 Dénuder le câble de dérivation sur une longueur appropriée de ≥ 4 pi (1.2 m) (figure 1-24).

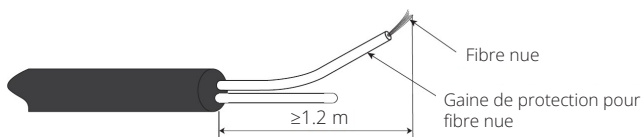


Figure 1-24 : Dénuder le câble de dérivation

- 4 Couper la membrure de force du câble à partir de la gaine dénudée de 2.4 po (60 mm) pour fixer le câble (figure 1-25).

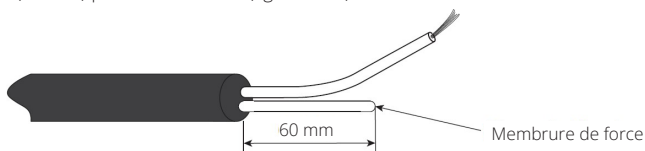


Figure 1-25 : Membrure de force

1. Assemblage de la fermeture

- 5 Fixer le câble de dérivation dans le trou : insérer la membrure de force, puis fixer la membrure de force à l'aide de la vis (figure 1-26).

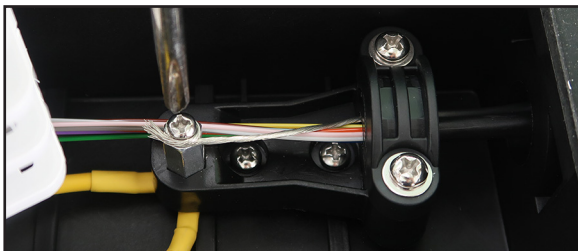


Figure 1-26 : Fixer la membrure de force

- 6 Fixer le dispositif de serrage supérieur de la presse (figure 1-27).

Remarque : En cas d'utilisation d'un câble à fibres nues, un tube EVA doit être appliqué pour protéger les fibres nues et du ruban isolant doit être utilisé pour envelopper le tube EVA et le câble.



Description	Ruban isolant
Quantité	1 rouleau

Figure 1-27 : Fixer le dispositif de serrage de la presse

1. Assemblage de la fermeture

- 7 Entreposer et gérer le câble (comme indiqué aux étapes 17 et 18 de la section **1.2. installer le câble non coupé**), puis pousser et visser tous les composants du câble de dérivation vers l'intérieur (Figure 1-28).

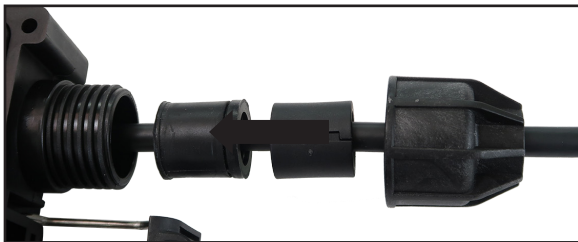


Figure 1-28 : Pousser tous les composants

- 8 Pour le trou de dérivation du câble non utilisé, desserrer l'écrou, puis insérer le bouchon d'étanchéité, serrer le composant et l'écrou. Visser l'écrou vers l'intérieur pour sceller le trou (figure 1-29).



Figure 1-29 : Obturer le trou du câble de dérivation inutilisé

1. Assemblage de la fermeture

1.4 Épisser et entreposer la fibre

- 1 Couper le tube libre à l'aide d'un dénudeur de tube libre. Retirer le tube libre, puis nettoyer la fibre nue avec du papier de nettoyage (figure 1-30).




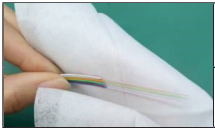
	Description	Papier de nettoyage
	Quantité	1 pièce

Figure 1-30 : Dénuder la fibre

1. Assemblage de la fermeture

- 2 Insérer la fibre nue dans le tube EVA, puis fixer le tube EVA et la fibre dans le plateau d'épaisseur à l'aide d'une attache (Figure 1-31).

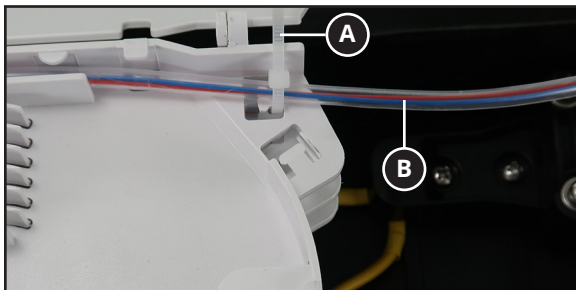


A 	Description	Attache de câble en nylon
	Quantité	20 pièces (à utiliser selon les besoins)
B 	Description	EVA Tube
	Quantité	1 rouleau

Figure 1-31 : Fixer le tube et la fibre EVA

1. Assemblage de la fermeture

- 3 Enrouler la fibre nue dans le bac d'épissure (Figure 1-32).

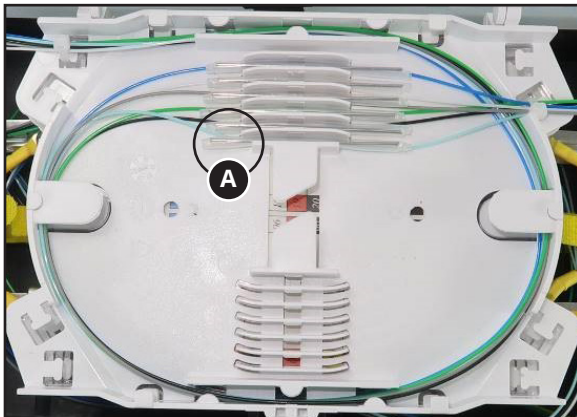

	Description	Tube de protection pour épissure simple
	Quantité	72 pièces

Figure 1-32 : Enrouler la fibre nue

1. Assemblage de la fermeture

- 4 Fermer le couvercle du plateau d'épissage et le fixer à l'aide de la ceinture de contrainte (figure 1-33).

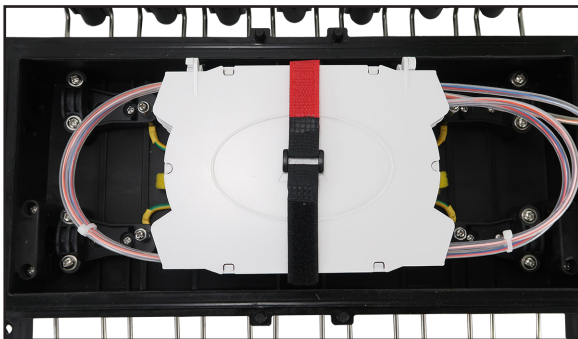


Figure 1-33 : Fermer le couvercle du plateau d'épissage

1. Assemblage de la fermeture

1.5 Fermer la fermeture

- 1 Placer le couvercle sur le boîtier inférieur. Prendre note du sens du couvercle. Fermer les boucles qui relient le couvercle et le boîtier inférieur dans l'ordre indiqué à la figure 1-34.


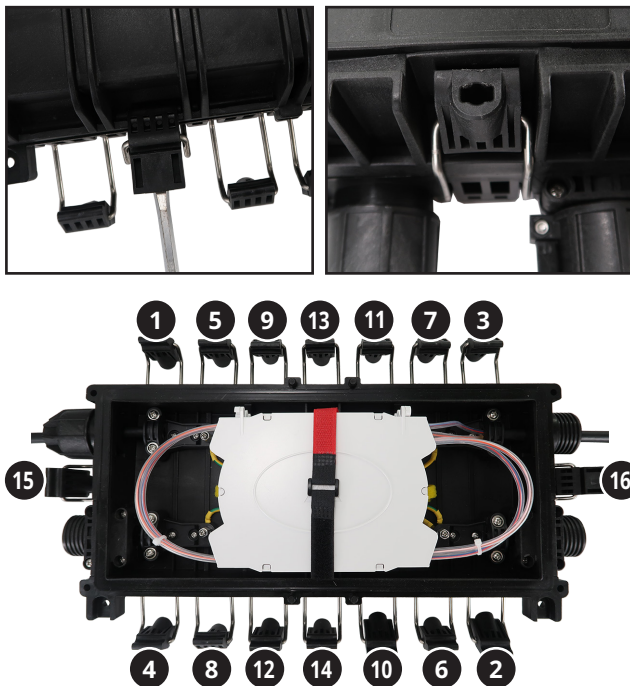


Figure 1-34 : Fermer les boucles

2. Installation de la fermeture

2.1 Installation aérienne (configuration par défaut)

L'accessoire d'installation aérienne est illustré à la figure 2-1.

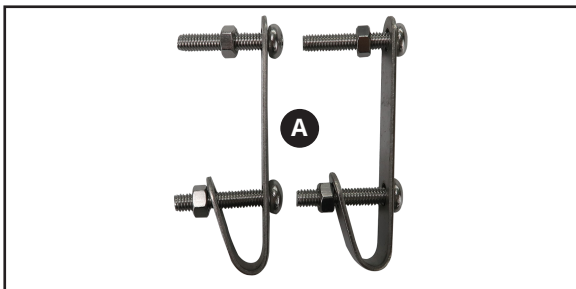

A	Description	Matériel de montage aérien
	Quantité	1 jeu

Figure 2-1 : Accessoires pour l'installation aérienne

- 1 Fixer les fermoirs aériens dans les fentes situées sur le bord de la base inférieure (figure 2-2).



Figure 2-2 : Installation des fermoirs

2. Installation de la fermeture

- 2 Monter la fermeture sur le fil et fixer les boulons (figure 2-3).



Figure 2-3 : Monter la fermeture sur le fil

2. Installation de la fermeture

2.2 Installation murale (en option)

L'accessoire de montage mural est illustré à la figure 2-4.

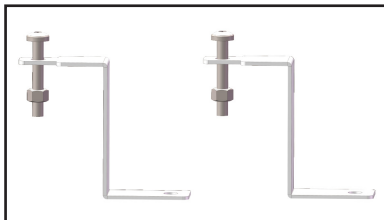


Figure 2-4 : Accessoire de montage mural

- 1 Percer deux trous dans le mur à l'aide d'une perceuse à percussion (figure 2-5).

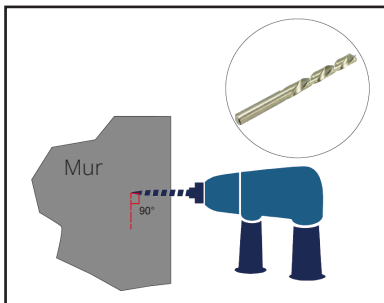


Figure 2-5 : Percer des trous dans le mur

2. Installation de la fermeture

- 2 Positionner les deux trous à 14 po (360 mm) de distance (figure 2-6).



Figure 2-6 : Position des trous

- 3 Enfoncer complètement le boulon d'expansion dans les trous percés. Tourner le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le manchon d'expansion se déploie complètement, puis tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la rondelle élastique, la rondelle plate et l'écrou (figure 2-7).

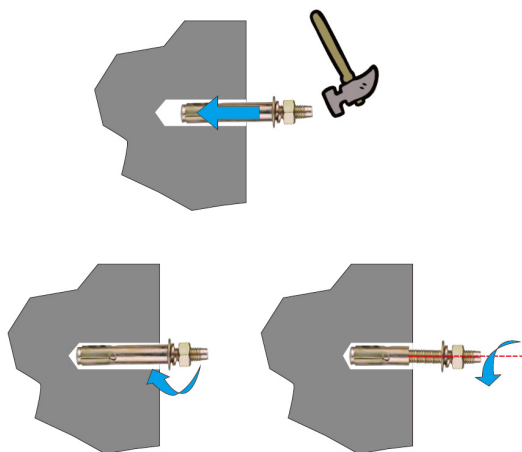


Figure 2-7 : Installer le boulon d'expansion

2. Installation de la fermeture

- 4 Fixer les crochets muraux dans les fentes situées sur le bord de la base inférieure (Figure 2-8).

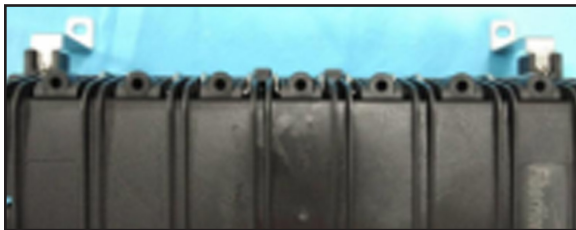


Figure 2-8 : Installer les fermoirs

- 5 Placer la fermeture avec les fermoirs muraux sur le mur (Figure 2-9).



Figure 2-9 : Placer la fermeture sur le mur

3. Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initial. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. consulter **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns)** avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des garanties implicites ; par conséquent, la (les) limitation(s) ou exclusion(s) susmentionnée(s) peut (peuvent) ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Eaton mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés
Publication No. 23-04-061 /
93-47BC_RevA
Janvier 2024



9347BC

Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
commerciales sont
la propriété de leurs
propriétaires respectifs.